

**Zubehör
unentbehrlich**


Scotch Brite



St Marc oxydrine

**Zubehör
empfohlen**

 Walze
Kurzhaar

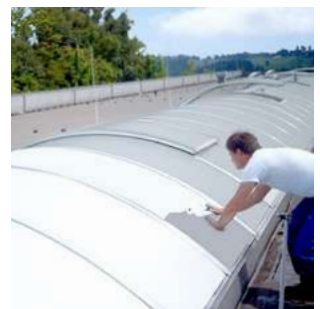

Farbspritze

1 Das Aufbringen von Solarlack vorbereiten

- Reinige und entfette die Untergründe. Es dürfen keine öligen oder fettigen Spuren zurückbleiben. Entfernen Sie Silikon und eventuelle Schäume. Der Lack wird auf saubere und trockene Untergründe aufgetragen.
- Die Reinigung erfolgt mit einem Waschpulver wie dem St-Marc «Oxydrin». Spülen Sie es mit klarem Wasser ab und lassen Sie es trocknen. Verwenden Sie bei Bedarf ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie bei der Reinigung «Scotch Brite» und zerkratzen Sie den Kunststoffträger, damit der Lack besser haftet:
 - Für Kuppeln: Ritzen Sie kreisförmig und von unten nach oben. Wiederholen Sie den Vorgang auf allen vier Seiten.
 - Für Wellen und Bögen: Streichen Sie von oben nach unten und ziehen Sie einen letzten Schleier über die prallen Stellen der Welle.
- Solarlack haftet nicht auf Silikon.

2 Anwendung mit der Rolle (empfohlen für kleine Flächen)

Mit einer kurzflorigen Rolle: Tragen Sie zwei dünne, gekreuzte Schichten im Abstand von einer Stunde auf.



3 Anwendung durch Sprühen (empfohlen für große Flächen)

- Diese Anwendung wird mit einer Pistole (elektrisch oder mit Kompressor) durchgeführt.
- Wir empfehlen einen Anwendungsdruck von 2,8 bis 3 bar.
- Die Düse sollte etwa 0,8 mm groß sein (sie hängt vom Typ der verwendeten Spritzpistole und dem Arbeitsdruck ab) und das Spritzbild senkrecht sein. Spritzen Sie aus ca. 30 cm Entfernung vom Untergrund, Spritzkegel ca. 30 cm Durchmesser.
- Rühren Sie den Lack im Inneren des Kanisters um, bevor Sie ihn in den Tank der Pistole gießen.
- Der Auftrag erfolgt in mehreren gekreuzten Schleiern (in der Regel 3). Der erste Schleier sollte besonders leicht sein, damit der Lack perfekt auf dem Untergrund haftet und sehr schnell trocknet.

⚠ Fülle den Untergrund nie mit einer einzigen Schicht, da es sonst zu Verlaufen und Überladen kommen kann, was zu einem gelblichen Aussehen und Flecken führt, die durchsichtig sind!



4 Trocknen und Finishing

- Der Lack trocknet relativ schnell, je nach Außentemperatur zwischen 15 Minuten und 2 Stunden.
- Sie ist nach 15 Minuten staubfrei und nach 2 bis 6 Stunden ausgehärtet.



Das Aufbringen ist nun beendet!

